


## Medidor doble de humedad Pro

Medidor de humedad con agujas / sin agujas con detector remoto

### Modelo MO265

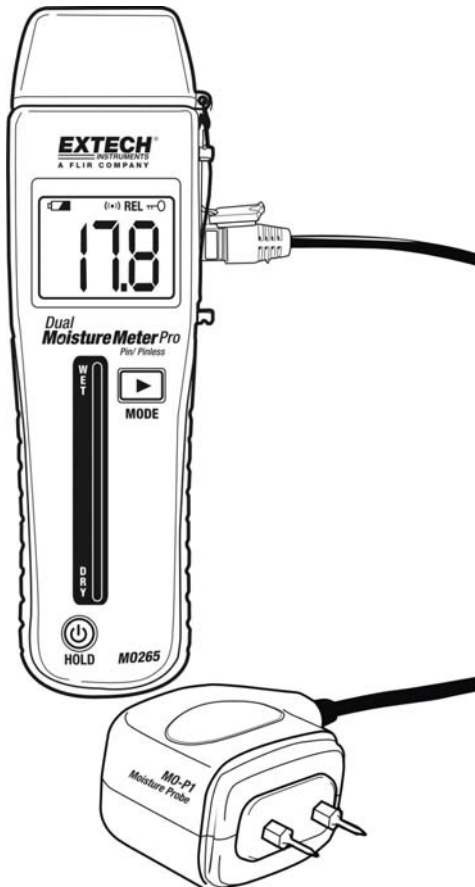

## ***Introducción***

---

Agradecemos su compra del medidor de humedad MO265 de Extech. El MO265 detecta la humedad en madera y otros materiales tales como tableros de partículas, alfombras, losas de techo y baño mediante el método no invasivo (sin agujas); además, el MO265 mide la humedad en tabla roca y otros materiales de construcción por el método de agujas. El detector remoto se puede usar también para medidas con agujas. Este medidor se embarca probado y calibrado y con uso adecuado le proveerá muchos años de servicio confiable.

## ***Características***


---

- %WME (equivalente de humedad en madera) lectura por agujas
- Relativa (REL) lectura de humedad sin agujas para medición no invasiva
- Medición con el detector remoto
- Pantalla LCD digital con retroiluminación y gráfica de barras LED tricolor
- Rápidamente indica el contenido de humedad en materiales
- Profundidad de medición sin agujas hasta 22 mm (0.75") bajo la superficie
- Tecnología de detección/sensibilidad electromagnética para operación sin agujas
- Prueba de calibración integrada y calibración cero
- Agujas electrodo de medición reemplazables
- Indicación de batería débil
- La tapa protege las agujas durante el almacenamiento
- La tapa se puede enganchar por un lado de la caja durante el uso:
- Completo con batería de 9V, agujas de reemplazo, cubierta protectora y estuche

# Descripción

## Descripción del medidor

1. Tapa protectora de las agujas del electrodo (agujas abajo)
2. Pantalla LCD
3. Gráfica de barras tricolor
4. Tecla RETENCIÓN / ENCENDIDO
5. Sujetador de tapa protectora
6. Sujetadores para tapa de protección
7. Botón MODO
8. Enchufe conector del detector remoto
9. Detector remoto
10. Agujas de medición

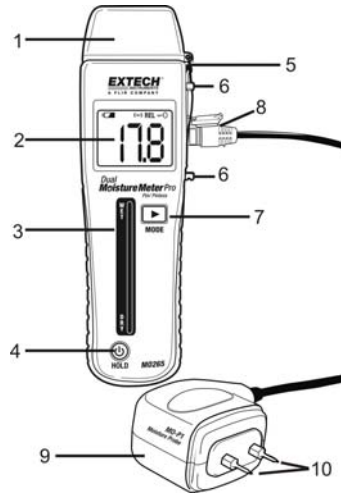


## Notas:

- Compartimento de batería/agujas de repuesto atrás del instrumento
- Agujas electrodo ubicadas bajo la tapa protectora
- Puntos de calibración ubicados al frente de la tapa protectora
- El montaje para trípode está atrás de la cabeza del detector remoto

## Descripción de la pantalla LCD

1. Lectura de medidas
2. Estado de la batería
3. Icono de alerta audible
4. Modo de medición
5. Icono retención (HOLD)

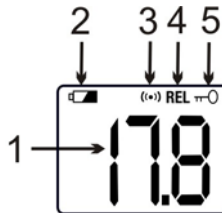

## Descripción de la pantalla de gráfica de barras

La gráfica de barras indica medidas HÚMEDO / SECO con LED de tres colores: Verde (para SECO), Ámbar (para humedad moderado) y Rojo (para muy húmedo). Al subir la lectura en la escala gráfica de barras, del indicador seco (DRY) al húmedo (WET), el color del LED cambia de verde, a ámbar y luego a rojo.



# Operación


## Agujas del electrodo

**PRECAUCIÓN:** Las agujas del electrodo de medición son extremadamente filosas. Tenga cuidado al manipular este instrumento. Cubra las agujas con la tapa protectora cuando el instrumento no esté en uso.


Las agujas electrodo son reemplazables. Para insertar o reemplazar las agujas consulte la siguiente ilustración e instrucciones. Las agujas de reemplazo se guardan en el compartimiento de la batería atrás del medidor.

- Quite la tapa protectora arriba del medidor empujándola hacia atrás del medidor.
- Para quitar las agujas, afloje la contratuerca de la base de las agujas del electrodo
- Instale las agujas nuevas y apriete las contra tuercas
- Reemplace la cubierta protectora

1. Agujas electrodo
2. Contra tuercas
3. Bornes roscados
4. Enchufes para electrodo arriba del medidor

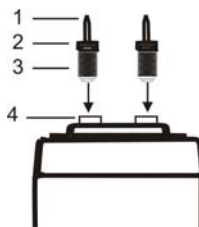


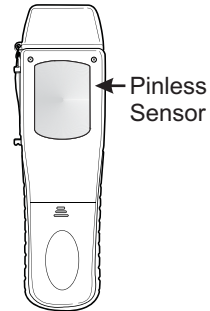
## Mediciones por aguja

- Quite la cubierta protectora para exponer las agujas del electrodo. La tapa se quita fácilmente si la empuja hacia atrás del medidor. La tapa se puede fijar a un lado del medidor por medio del sujetador de la tapa de protección (6).
- Presione la tecla  para encender/apagar el medidor.
- Presione la tecla MODE para seleccionar el modo de operación Equivalencia de Humedad en Madera (%WME).
- Con cuidado inserte las agujas del electrodo un mínimo de 2 mm (0.07") en el material a prueba. Observe que las agujas deberán ser insertadas en la madera, perpendiculares a la estructura de la fibra de la madera. Para lecturas de alta humedad, puede tardar varios minutos para que la lectura del medidor se estabilice.
- Tome varias lecturas en distintos puntos en el material para la mejor representación de la cantidad de humedad presente.
- Lea los valores de medición en la pantalla digital LCD y la gráfica de barras LED.
- Reemplace la cubierta protectora al terminar.

## Mediciones sin agujas


Consulte la sección sobre cómo un Pinless el medidor mide la humedad

1. Asegure que la tapa protectora está puesta en el medidor y cubre las agujas.
2. Presione la tecla  para encender el medidor.
3. Presione la tecla MODE para seleccionar el modo relativo (REL) de operación.
4. El detector de humedad sin agujas está ubicado atrás del instrumento, justo detrás de la pantalla. Coloque el medidor de manera que el sensor esté tocando la superficie el material a prueba.
5. Tome varias lecturas en distintos puntos en el material para la mejor representación de la cantidad de humedad presente.
6. Lea los valores de medición en la pantalla digital LCD y la gráfica de barras LED.



## Mediciones por aguja con detector remoto

**NOTA IMPORTANTE:** El detector remoto **no se puede usar** al mismo tiempo que el medidor detector. Por favor use uno u otro detector pero no ambos al mismo tiempo.

1. Conecte el detector remoto al lado derecho del medidor con el enchufe RJ-11 del cable.
2. Quite la tapa protectora del detector remoto para exponer las agujas electrodo. La tapa se desprende fácilmente si la empuja por un lado.
3. Presione la tecla  para encender/apagar el medidor.
4. Presione la tecla MODE para seleccionar el modo de operación Equivalencia de Humedad en Madera (%WME).
5. Con cuidado inserte las agujas del electrodo un mínimo de 2 mm (0.07") en el material a prueba. Observe que las agujas deberán ser insertadas en la madera, perpendiculares a la estructura de la fibra de la madera. Para lecturas de alta humedad, puede tardar varios minutos para que la lectura del medidor se estabilice.
6. Tome varias lecturas en distintos puntos en el material para la mejor representación de la cantidad de humedad presente.
7. Lea los valores de medición en la pantalla digital LCD y la gráfica de barras LED.
8. Reemplace la tapa protectora y desconecte el detector remoto al terminar.

## Calibración a Cero para modo sin agujas

1. Cambie el medidor a modo de operación sin agujas (modo REL).
2. Asegure que el medidor no esté cercano a cualquier objeto o superficies. Sostenga el medidor por la parte más baja para evitar hacer contacto con el sensor sin agujas.
3. Presione y sostenga el botón MODO durante 3 segundos hasta ver rEL en pantalla. Suelte la tecla MODO y la pantalla centelleará durante varios segundos luego regresará a modo normal.
4. La pantalla debe presentar lectura cero indicando que la calibración está completa.
5. Si exhibe un error E32, ejecute de nuevo la calibración a cero con las agujas más alejadas de cualquier objeto o superficie.

## Verificación de calibración para agujas

1. Cambie el medidor a modo de agujas (%WME).
2. Los dos puntos para verificar la calibración están ubicados en los orificios arriba de la tapa protectora.
3. Inserte las agujas electrodo en los dos orificios arriba de la tapa protectora para hacer contacto con el circuito de prueba.
4. La pantalla debe leer entre 17.0 a 19.0% WME, indicando la verificación de la calibración.

## ***Cómo un Pinless Medidor de Humedad Humedad mide***

---

un metro pinless es un "pariente" o la dependencia menos el dispositivo de medición. A diferencia de la clavija tipo medidor de humedad que mide %WME o resistencia eléctrica, el Pinless medidor mide una propiedad eléctrica del material llamado permitividad relativa. Un pinless medidor usa una señal electromagnética para comprobar la permitividad de un material.

La manera correcta de utilizar un medidor pinless es hacer una medición de un material de un conocido la sequedad.

A continuación, efectuar una medición de un elemento del mismo material, espesor, y la construcción de lo desconocido el contenido de humedad. Cualquier aumento en la lectura indica la humedad o la presencia de algún otro conductor o alta permitividad material (un espárrago de metal detrás de la pared produciría mayores lecturas).

Realizar varias mediciones a lo largo de la zona sospechosa es recomendado para obtener una lectura promedio del material. La práctica y la experiencia le ayudará a obtener una sensación del contenido de humedad en ese material.

## Retroiluminación LCD ON/OFF

Con el medidor encendido, presione y sostenga ambos botones del panel frontal (MODO y RETENCIÓN) enciende y apaga la retroiluminación.

## Función de retención de datos

La función de retención de datos congela la lectura en la pantalla. Presione momentáneamente la tecla **HOLD** para activar la función de retención de datos. La lectura se congela y en pantalla aparece el icono 'llave'. Presione la tecla HOLD de nuevo para salir de la función retención de datos (se apaga el icono "llave").

## Configuración del Medidor

---

- Para entrar al modo de configuración:  
Con el medidor apagado, presione y sostenga ambos botones del panel frontal (botones MODO y RETENCIÓN) simultáneamente durante dos segundos. La pantalla debe indicar '0 = x' donde '0' es la Opción y 'x' es la CONFIGURACIÓN.
- Use el botón MODO (flecha derecha) para cambiar la CONFIGURACIÓN.
- Use el botón retención (HOLD) para explorar las OPCIONES.
- Las OPCIONES y CONFIGURACIONES disponibles:

OPCIONES	CONFIGURACIÓN	INFORMACIÓN DE CONFIGURACIÓN
<b>0</b>	0	Cambia todas las configuraciones a '0' (de fábrica*)
	1	Ahora se pueden cambiar otras configuraciones. Además, la retroiluminación enciende durante 30 segundos y luego automáticamente se apaga.
<b>1</b>	0	La alerta audible pita con aumento de frecuencia de un valor nominal de 17.0 (REL) ó 17% (WME) hacia arriba.
	1	La alerta audible se divide en 3 niveles de frecuencia
	2	La alerta audible pita cuando el usuario cambia de un modo a otro
	3	Zumbador apagado. Símbolo de alerta audible se apaga
<b>2</b>	0	Apagado automático desactivado. El usuario debe apagar la unidad a mano
	1	Apagado automático activo después de 3 minutos
	2	Apagado automático activo después de 5 minutos
	3	Apagado automático activo después de 10 minutos
<b>3</b>	0	Retroiluminación apagada
	1	Retroiluminación encendida

**\*CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS DE FÁBRICA: 0=0, 1=0, 2=0, 3=0**

## Reemplazo de la batería

---

Si el instrumento no enciende o muestra el símbolo de batería débil, reemplace la batería como sigue:

1. Deslice hacia abajo la tapa posterior del compartimiento de la batería
2. Reemplace la batería de 9V
3. Asegure el compartimiento de la batería
- 4.



Nunca deseche las pilas usadas o pilas recargables en los residuos domésticos.

Como consumidores, usuarios están legalmente obligados a llevar las pilas usadas a sitios de recolección apropiados, la tienda donde se compró las pilas, baterías o donde se venden.

Disposición: no disponer de este instrumento en los residuos domésticos. El usuario está obligado a tomar al final de la vida útil de los dispositivos a un punto de recogida designado para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.

## Mantenimiento

---

- Siempre mantenga seco el instrumento
- Para limpiar el medidor, use un paño húmedo. Use un detergente suave si es necesario pero nunca use abrasivos o solventes.
- Evite que la mugre se acumule en las agujas del electrodo

## Especificaciones

---

Pantalla tricolor	Pantalla digital LCD retroiluminada y escala gráfica de barras LED
Resolución	0.1%
Precisión	modo agujas: $\pm$ (5% lectura + 5 dígitos)
Modo sin agujas es sólo lectura relativa	
Principio de medición	Resistencia eléctrica (agujas) Sensor electromagnético (sin agujas)
Escala	0.0 a 99.9 % relativa (sin agujas) 6.0 a 94.8 %WME (agujas)
Longitud de las agujas del electrodo	11mm (0.44")
Electrodo tipo aguja	Integrado, reemplazable
Fuente de energía	Batería alcalina de 9V
Indicación de batería débil	Símbolo de batería en la LCD
Caja del medidor	Plástico a prueba de impacto
Temperatura de operación	0 a 50°C (32 a 122°F)
Humedad de operación	80% de humedad relativa máxima
Dimensiones	203 x 58 x 43mm (8 x 2.3 x 1.7"); no incluye detector remoto
Peso	204g (7.2 oz); no incluye detector remoto

**Copyright © 2010-2016 FLIR Systems, Inc.**

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.  
ISO-9001 Certified

**www.extech.com**